Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски.

ТР ТС 019/2011, EN 136:1998

Руководство по эксплуатации.
Маска полнолицевая, модель FM-7700 (категория 3).

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Изготовитель: MFA IS GUVENLIGI MEDIKAL A.S.
Адрес осуществления деятельности: Hayat Mahallesi, Baruthane Cad., No: 21/1, Elvanpazarcık, Merkez, Zonguldak, Турция.
Регистрационный номер: 6201305756
Страна изготовления: Турция.
Дата изготовления:
указан на лицевой части изделии, в формате мм/гг.
Срок хранения: 10 лет с даты изготовления.
Срок годности: 10 лет с даты изготовления, включая срок хранения.

Уполномоченное изготовителем лицо в зоне ЕАЭС:
ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
Контактный телефон: +7 (495) 787-90-30;
Сайт: www.technoavia.ru
Email: inform@technoavia.ru

Назначение.
Маска полнолицевая, модель FM-7700 (категория 3). используется в качестве лицевой части для средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
Маска предназначена для подачи очищенного воздуха в органы дыхания человека и одновременной защиты лица и глаз от попадания вредных веществ. В соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015 маска относится категории 3 (CL3) – маска категории 3: Маска специального назначения, предназначенная для применения в качестве лицевой части в аварийных условиях.
Маска работоспособна во всех климатических регионах стран Таможенного союза:
(IV (I), III (II), II (III), IБ (IV), IA).

Защитные свойства.
Маска полнолицевая, модель FM-7700 (категория 3), используется совместно с противогазовыми фильтрами производства MFA, с противоаэрозольными фильтрами производства MFA, или их комбинациями, с применением Держателя для фильтра FH70.
Список рекомендуемых изготовителем моделей противогазовых и противоаэрозольных фильтров и их защитные свойства:
6111 (марка и класс A1B1E1K1), 6112 (марка и класс A2B2E2K2) 6113 (марка и класс A1) 6114 (марка и класс A1B1E1), 6115 (марка и класс A1),5123 (класс защиты P3 R), 5103 (класс защиты P3 NR), 6101 (класс защиты P1 R), 6102 (класс защиты P2 R), 6103 (класс защиты P3 R), 1003 (класс защиты P3 R).
Принципы выбора и применения фильтров указаны в руководстве по эксплуатации фильтров.
Подсоединение фильтров к маске осуществляется с помощью специального зацепления байонетного типа.

Проверка перед использованием.
- убедитесь, что срок хранения маски не истек;
- убедитесь, что маска не имеет механических или химических повреждений;

Ограничения по использованию.
С особой осторожностью применяйте маску при больших отрицательных значениях температуры окружающей среды и повышенной влажности, так как клапаны вдоха/выдоха могут обледеневать.
Не используйте поврежденные маски.
Не допускается применение масок людьми, имеющими бороды и бакенбарды, препятствующие плотному прилеганию маски к лицу, что может привести к проникновению вредных веществ под маску по полосе обтюрации (полоса прилегания маски к лицу).
Немедленно покиньте опасную зону и замените маску:
- если маска повреждена;
- при появлении раздражений;
- при затруднении дыхания;
- при появлении запаха в подмасочном пространстве;
- ощущается головокружение или недомогание.
Маска не предназначена для использования при открытом пламени.
Внесение конструктивных изменений в маску запрещено.

Гарантии изготовителя.
Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов. Изготовитель гарантирует сохранение работоспособности маски до окончания ее срока годности, при соблюдении правил и ограничений настоящего руководства по эксплуатации.

Уход.
После длительного использования рекомендуется протереть маску тканью, смоченной водой с мылом, пищевой содой или моющим средством.
Все операции по очистке и техническому обслуживанию должны выполняться без установленных фильтров. Маску нельзя протирать органическими растворителями (бензином, толуолом и др.). При использовании в запыленной среде проверьте чистоту всех частей деталей клапана. Замена съемных частей должна производиться в соответствии с приведенным ниже Руководством по обслуживанию.

Обслуживание (замена клапана выдоха).
1. Поверните крышку клапана выдоха на 90° и снимите ее.
2. Вытяните клапан выдоха.
3. Промойте клапан и выпускную часть теплой водой и высушите тканью. Осторожно очистите все соединения.
4. Вставьте очищенный клапан на место и аккуратно расправьте в правильное положение.
5. Установите на место крышку клапана выдоха.
6. Проведите тест на плотность прилегания маски.

Инструкция по надеванию.
Просуньте руки внутрь маски и разведите их в стороны (Рис. 1).
Вставьте подбородок внутрь маски и натяните завязки на голову (Рис. 2).
Убедитесь, что лямки находятся за головой. Маска затягивается симметричным натяжением лямок маски (Рис. 3).
При правильной установке маски давление на лицо должно быть не большим и равномерным.
При необходимости устраните перекос маски, подвороты обтюратора
и лямок наголовника. Убедитесь в том, что обтюратор маски и подмасочник плотно, без перекосов прилегают к лицу, как в состоянии покоя, так и при движении головой в стороны и вверх–вниз.

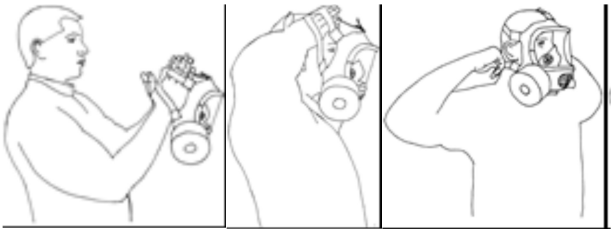

Рис.1 Рис. 2 Рис.3

Инструкция по снятию маски.
Ослабьте натяжение ремней оголовья (Рис. 4). Осторожно понянув за лицевую часть (Рис. 5) снимите маску в направлении вверх и от себя (Рис. **6**).

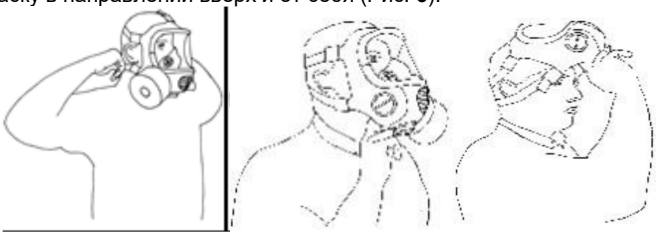

Рис.4 Рис. 5 Рис. 6

Установка фильтра.

1. Достаньте фильтр из заводской упаковки.
2. Совместите отверстие на корпусе фильтра с выступом на лицевой части и соедините
3. Поверните фильтр по часовой стрелке до упора.
4. Заменяйте фильтры одновременно, убедившись, что оба фильтра одного типа и класса.
5. Для снятия фильтра поверните его против часовой стрелки.

Тест на плотность прилегания.

Для проверки правильности надевания маски и ее исправности:
– наденьте маску
– закройте руками выходное отверстие на крышке клапана выдоха и слегка выдохните.
Если маска немного раздувается и утечки воздуха по линии обтюрации не наблюдается, то она исправна и надета правильно.
Если отмечается утечка воздуха по линии обтюрации, то маска надета неправильно.
В этом случае необходимо снять маску и повторить правильное надевание.

Хранение и транспортировка.

Перед вводом в эксплуатацию средство защиты хранится в заводской упаковке в чистом, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, в условиях, не допускающих возникновения механических или химических повреждений.
Особых условий для транспортировки не имеет. Транспортировка при температуре при температуре от -30 до +50°С и относительной влажности не более 80 %.
Условия длительного хранения: температура от -10°С до +50°С; относительная влажность до 80% при сохранении целостности заводской упаковки. Запрещается хранение масок в процессе эксплуатации вблизи отопительной системы и нагревательных приборов.
После хранения при температуре воздуха ниже 0 °С маски перед использованием по назначению должны быть выдержаны 24 часа при температуре воздуха (20±5) °С.

Утилизация.

Не исправные маски и маски с окончанием срока годности подлежат утилизации в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003.